



Cómo cambiar: aceite y
filtro - **OPEL Insignia A
Sports Tourer (G09)** |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.4 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.8 (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35), OPEL Insignia A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - OPEL
INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09). HERRAMIENTAS
USTED QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 24
- Punta Torx T45
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Cárter de drenaje de aceite
- Embudo
- Destornillador Plano
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: aceite de motor y filtro - OPEL Insignia A Sports Tourer (G09).
AUTODOC recomienda:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Destornille el tapón de llenado de aceite.



4 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

Sustitución: aceite de motor y filtro - OPEL Insignia A Sports Tourer (G09).
Consejo:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

5 Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 5 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.



6 Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.



7 Destornille el tapón de desagüe. Utilice Torx T45. Utilice una llave de trinquete.



8 Vierta el aceite usado.



Sustitución: aceite de motor y filtro - OPEL Insignia A Sports Tourer (G09).
 Consejo de los expertos de AUTODOC:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.

9

Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



10

Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo. Use un vaso de impacto del n.º 24. Utilice una llave de trinquete.



11

Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo.



12

Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



Sustitución: aceite de motor y filtro - OPEL Insignia A Sports Tourer (G09). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Acerque el contenedor. El aceite comienza a drenar hacia fuera desde orificio de drenaje inmediatamente después de que usted haya retirado el filtro de aceite.

13 Cubra la carcasa del filtro de aceite con una toalla de microfibra para evitar que tanto suciedad como objetos extraños penetren en el sistema.

14 Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro.



15 Retire la junta tórica de la tapa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.



16 Limpie el tapón de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



17

Instale una nueva junta tórica en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.



18

Instale el nuevo filtro de aceite en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- Asegúrese de instalar el filtro correctamente. No mezcle los lados de la pieza.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

19

Limpe el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.



- 20** Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Utilice Torx T45. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 14 Nm.



- 21** Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



- 22** Baje el automóvil.

- 23** Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.



- 24** Retire la toalla de microfibra de la carcasa del filtro de aceite.

- 25** Atornille el filtro nuevo en su sitio.



26 Atornille la tapa. Use un vaso de impacto del n.º 24. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



27 Quite la tapa de la boca de llenado de aceite. Inserte el embudo.



28 Vierta aceite nuevo en el motor en la cantidad recomendada por el fabricante del coche.




Sustitución: aceite de motor y filtro - OPEL Insignia A Sports Tourer (G09).
AUTODOC recomienda:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

29

Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.

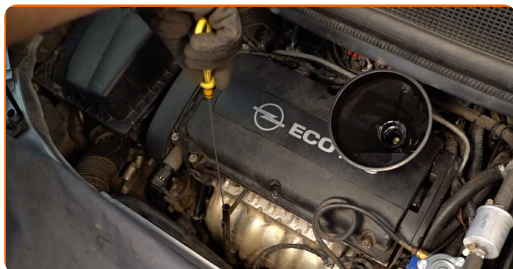

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

30

Instale la tapa de la boca de llenado de aceite. Apriete el tapón de llenado de aceite.



31

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.

32

Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételes cuidadosamente.

33

Retire el protector de aletas del guardabarros.

34

Cierre la capota.

Sustitución: aceite de motor y filtro - OPEL Insignia A Sports Tourer (G09). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.